



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río Cuarto,

Córdoba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos

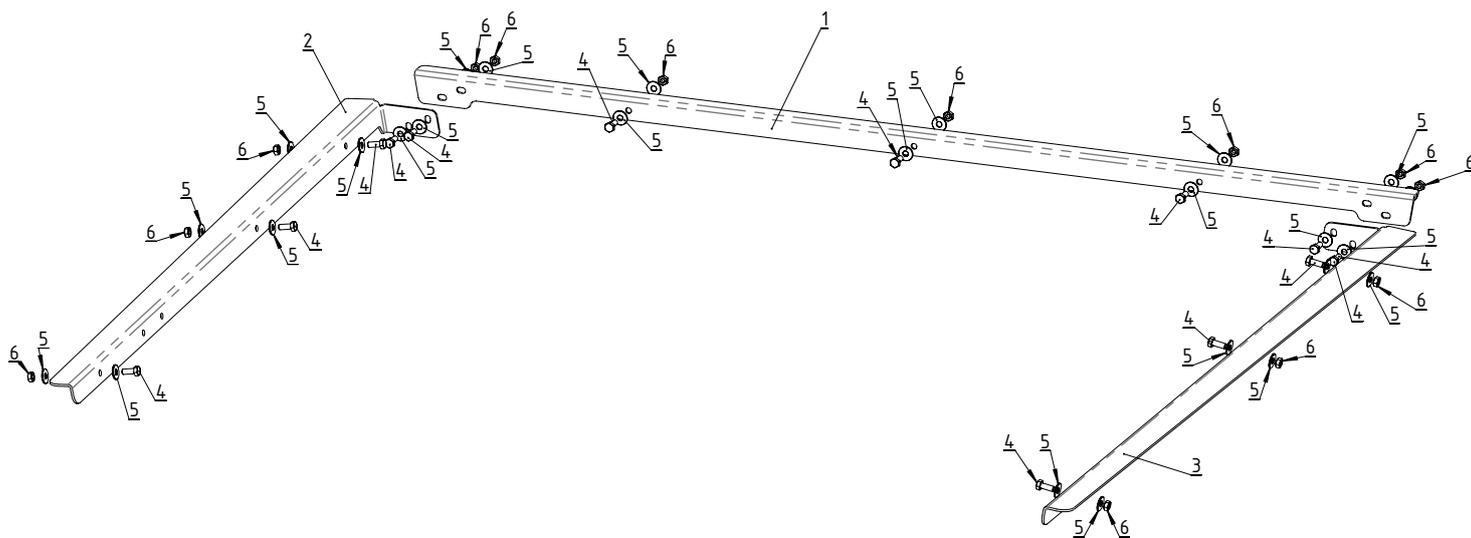

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Presentar el perfil delantero (**pieza 1**) de modo que coincida con el perfil delantero de la caja de carga, centrado lateralmente con el mismo.
- 2.- Presentar los perfiles laterales (**pieza 2 y 3**) de modo que coincidan las perforaciones con el perfil delantero (**pieza 1**).
- 3.- Trasladar la posición de los agujeros de los 3 perfiles (**pieza 1, 2 y 3**) en la caja.
- 4.- Retirar los perfiles (**pieza 1, 2 y 3**) y realizar las perforaciones con mecha $\varnothing 9$ mm en la caja.
- 5.- Colocar nuevamente los 3 perfiles y sujetar a la caja mediante los tornillos, arandelas y tuercas suministradas (**pieza 4, 5 y 6**).
- 6.- Ajuste todo con el torque según la tabla de "valores de apriete de tornillos".

Kit de bulones y accesorios

Código	Componente	Cant.
1	ASP281 - 01	1
2	ASP281 - 02A	1
3	ASP281 - 02B	1
4	Torn. Cab. Hex. Zinc. M8 P1.25 x 20mm	13
5	Arand. Plana Zinc. M8	26
6	Tuerca Común Zinc. M8 P1.25	13

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						